

(С данного документа ограничение было снято на заседании Совета 13 сентября 2012 года)

Совет управляющих

GOV/2012/37 30 августа 2012 года

Русский Язык оригинала: английский

Только для официального пользования

Пункт 7 d) предварительной повестки дня (GOV/2012/34)

Осуществление Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и соответствующих положений резолюций Совета Безопасности в Исламской Республике Иран

Доклад Генерального директора

А. Введение

1. Настоящий доклад Генерального директора Совету управляющих и одновременно Совету Безопасности – это доклад об осуществлении Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и соответствующих положений резолюций Совета Безопасности в Исламской Республике Иран (Иране).

2. Совет Безопасности подтвердил, что шаги, предписанные Советом управляющих в его резолюция x^2 , обязательны для Ирана³. Соответствующие положения вышеупомянутых резолюций

_

¹ Соглашение между Ираном и Агентством о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (INFCIRC/214), которое вступило в силу 15 мая 1974 года.

² Совет управляющих принял 11 резолюций в связи с осуществлением гарантий в Иране: GOV/2003/69 (13 сентября 2003 года), GOV/2003/81 (26 ноября 2003 года), GOV/2004/21 (13 марта 2004 года), GOV/2004/49 (18 июня 2004 года), GOV/2004/79 (18 сентября 2004 года), GOV/2004/90 (29 ноября 2004 года), GOV/2005/64 (11 августа 2005 года), GOV/2005/77 (24 сентября 2005 года), GOV/2006/14 (4 февраля 2006 года), GOV/2009/82 (27 ноября 2009 года) и GOV/2011/69 (18 ноября 2011 года).

³ В своей резолюции 1929 (2010) Совет Безопасности подтвердил, в частности, что Иран должен без дальнейшего промедления предпринять шаги, которые предписаны Советом управляющих в его резолюциях GOV/2006/14 и GOV/2009/82; подтвердил, что Иран должен в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ по всем остающимся неурегулированными вопросам, особенно тем из них, которые порождают опасения в существовании возможных военных аспектов в иранской ядерной программе; постановил, что Иран должен без промедления полностью и без каких-либо оговорок выполнять свое Соглашение о гарантиях, в том числе применять измененный код 3.1 Дополнительных положений; призвал Иран действовать строго в соответствии с положениями Дополнительного протокола и безотлагательно ратифицировать его (пункты 1-6 постановляющей части).

Совета Безопасности были приняты на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций и в соответствии с положениями этих резолюций имеют обязательную силу⁴.

- 3. В соответствии с Соглашением о взаимоотношениях Агентства с Организацией Объединенных Наций оно обязано сотрудничать с Советом Безопасности при исполнении им своих обязанностей по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Все государства члены Организации Объединенных Наций соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их и в этой связи принимать меры, соответствующие их обязательствам по Уставу Организации Объединенных Наций.
- 4. В настоящем докладе рассматриваются события, происшедшие после опубликования последнего доклада (GOV/2012/23, 25 мая 2012 года), а также вопросы, имеющие более длительную историю. В нем основное внимание уделяется областям, в которых Иран не в полной мере выполнил свои безусловные обязательства, поскольку для обеспечения уверенности международного сообщества в исключительно мирном характере ядерной программы Ирана выполнение этих обязательств необходимо в полном объеме.

В. Разъяснение нерешенных вопросов

- Как сообщалось ранее, 18 ноября 2011 года Совет управляющих принял резолюцию GOV/2011/69, в которой он, в частности, подчеркнул, что Ирану и Агентству необходимо активизировать диалог, направленный на безотлагательное урегулирование всех остающихся вопросов существа, в целях представления разъяснений в отношении этих вопросов, включая доступ ко всей соответствующей информации, документации, площадкам, материалу и персоналу в Иране. В этой резолюции Совет также призвал Иран серьезно и без предварительных условий приступить к переговорам, направленным на восстановление международного доверия к исключительно мирному характеру ядерной программы Ирана. В свете этого должностные лица Агентства и Ирана провели переговоры в Тегеране и Вене⁷, в ходе которых обсуждался структурированный подход в отношении разъяснения всех остающихся вопросов с уделением особого внимания вопросам, изложенным в приложении к докладу Генерального директора, выпущенному в ноябре 2011 года, и просьбе Агентства предоставить доступ к площадке в Парчине. Вопросы, связанные с достоверностью и полнотой заявлений Ирана и не включенные в приложение к ноябрьскому 2011 года докладу, должны были рассматриваться отдельно. Во время переговоров в Вене 14 и 15 мая 2012 года Иран заявил, что доступ на площадку в Парчине будет невозможен до достижения договоренности в отношении структурированного подхода⁸.
- 6. Как уже сообщалось ранее, Генеральный директор провел 21 мая 2012 года совещания со старшими должностными лицами в Тегеране по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес⁹.

⁴ Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял следующие резолюции по Ирану: 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) и 1929 (2010).

⁵ Соглашение, регулирующее взаимоотношения Организации Объединенных Наций с МАГАТЭ, вступило в силу 14 ноября 1957 года после утверждения Генеральной конференцией по рекомендации Совета управляющих и утверждения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Оно воспроизведено в части I.А документа INFCIRC/11 (30 октября 1959 года).

⁶ Устав Организации Объединенных Наций, статья 25.

⁷ GOV/2012/23, пункты 5 и 7.

⁸ GOV/2012/23, пункт 7.

⁹ GOV/2012/23, пункт 9.

Хотя в отношении документа, подготовленного в результате проведенных 14 и 15 мая 2012 года переговоров, некоторые разногласия между Ираном и Агентством оставались, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Его Превосходительство г-н Саид Джалили во время встречи с Генеральным директором ясно дал понять, что они не препятствуют достижению соглашения в отношении структурированного подхода.

- 7. Дальнейшие переговоры между должностными лицами Агентства и Ирана состоялись в Вене 8 июня 2012 года и 24 августа 2012 года с целью завершения работы над структурированным подходом на основе документа, который был подготовлен в результате переговоров в мае 2012 года. Однако в этой связи сохраняются существенные разногласия, и структурированный подход согласовать не удалось.
- 8. Несмотря на активизацию диалога между Агентством и Ираном, начавшуюся в январе 2012 года, конкретных результатов усилия по урегулированию остающихся вопросов существа не принесли: Иран в своем первоначальном заявлении просто отказался учитывать опасения Агентства в связи с вопросами, перечисленными в разделе С приложения к документу GOV/2011/65; Иран не ответил на первоначальные вопросы по поводу Парчина и иностранного эксперта; Иран не предоставил Агентству доступ к объекту на площадке в Парчине, который запрашивало Агентство; а также Иран осуществляет на этом объекте деятельность, которая в значительной мере воспрепятствует Агентству проводить эффективную проверку. Несмотря на приведенное выше заявление г-на Джалили, соглашения о структурированном подходе еще не достигнуто.

С. Установки, заявленные в соответствии с Соглашением Ирана о гарантиях

9. В соответствии со своим Соглашением о гарантиях Иран заявил Агентству о 16 ядерных установках и 9 местах нахождения вне установок, где обычно используется ядерный материал (МВУ)¹¹. Несмотря на то, что определенная деятельность, осуществляемая Ираном на некоторых установках, противоречит соответствующим резолюциям Совета управляющих и Совета Безопасности, о чем говорится ниже, Агентство продолжает осуществлять проверку непереключения заявленного материала на этих установках и в МВУ.

D. Деятельность, связанная с обогащением

10. Вопреки соответствующим резолюциям Совета управляющих и Совета Безопасности Иран не приостановил деятельности, связанной с обогащением, на заявленных установках, о которых говорится ниже. В отношении всей этой деятельности действуют гарантии Агентства, и ко всему ядерному материалу, смонтированным каскадам и станциям подачи и отвода на этих установках Агентством применяются меры по сохранению и наблюдению 12.

_

¹⁰ GOV/2012/9, пункт 8.

¹¹ Все МВУ расположены в больницах.

¹² В соответствии с обычной практикой осуществления гарантий на небольшие количества ядерного материала на установке (например, на некоторые виды отходов и проб) меры по наблюдению и сохранению не распространяются.

- 11. Иран заявил, что целью обогащения UF $_6$ до 5% по U-235 является производство топлива для его ядерных установок и что цель обогащения UF $_6$ до 20% по U-235 изготовление топлива для исследовательских реакторов 4.
- 12. С тех пор как Иран начал обогащать уран на своих заявленных установках, он произвел на этих установках примерно:
 - 6876 кг (+679 кг со времени подготовки предыдущего доклада) UF₆, обогащенного до 5% по U-235 (см. рис. 1 и 2);
 - 189,4 кг (+43,8 кг со времени подготовки предыдущего доклада) UF₆, обогащенного до 20% по U-235 (см. рис. 3 и 4).

D.1. Натанз: установка по обогащению топлива и экспериментальная установка по обогащению топлива

- 13. Установка по обогащению топлива (УОТ). УОТ это установка по центрифужному обогащению для производства низкообогащенного урана (НОУ), обогащенного по U-235 до 5%, которая впервые была введена в эксплуатацию в 2007 году. На установке имеется производственный цех А и производственный цех В. Согласно информации о конструкции, представленной Ираном, в производственном цехе А предполагается разместить восемь блоков, причем в каждом должно быть по 18 каскадов. По производственному цеху В до сих пор никакой подробной информации о конструкции предоставлено не было.
- 14. По состоянию на 21 августа 2012 года Иран полностью смонтировал в производственном цехе А 55 каскадов, в 54 из которых согласно заявлению Ирана осуществлялась подача ${\rm UF_6}^{15}$, и частично смонтировал еще 1 каскад. Были завершены подготовительные работы по монтажу еще 34 каскадов, а в отношении других 54 каскадов они продолжаются (см. рис. 5). Все смонтированные в производственном цехе А центрифуги это центрифуги IR-1. В ходе проверки информации о конструкции (DIV) 11 августа 2012 года Агентство отметило, что Иран начал общие подготовительные работы в производственном цехе В. В письме от 23 августа 2012 года Агентство просило Иран предоставить обновленный DIQ в отношении УОТ, в том числе информацию по производственному цеху В.
- 15. Как сообщалось ранее 16 , Агентство установило путем проверки, что на 16 октября 2011 года в каскады было подано с начала производства в феврале 2007 года 55 683 кг природного UF₆, и в общей сложности было произведено 4871 кг UF₆, обогащенного по U-235 до 5%. По оценкам Ирана, в период с 17 октября 2011 года по 6 августа 2012 года в каскады было подано в общей сложности 23 698 кг природного UF₆ и было произведено примерно 2005 кг UF₆, обогащенного по U-235 до 5%, в результате чего общий объем производства со времени его начала составил 6876 кг UF₆, обогащенного по U-235 до 5%.

¹³ Как заявлено Ираном в вопроснике по информации о конструкции (DIQ) установки по обогащению топлива.

¹⁴ GOV/2010/10, пункт 8; как сообщается, вице-президент Ирана и руководитель Организации по атомной энергии Ирана Его Превосходительство г-н Ферейдун Аббаси выступил с заявлением о том, что Иран планирует для производства радиоизотопов и проведения исследований в течение следующих нескольких лет построить четыре-пять новых реакторов («Иран не прекратит производства урана, обогащенного до 20%», «Техран таймс», 12 апреля 2011 года). Иранское студенческое информационное агентство приводит также его следующие слова: «Для обеспечения топливом этих (новых) реакторов нам необходимо продолжать обогащение урана до 20%" ("Иран планирует построить новые ядерные исследовательские реакторы – доклад", агентство "Рейтер", 11 апреля 2011 года).

 $^{^{15}}$ Возможно, в каскадах, в которые осуществлялась подача UF $_{6}$, функционировали не все 9156 центрифуг.

¹⁶ GOV/2012/9, пункт 14.

- 16. На основе результатов анализа проб окружающей среды, отобранных на УОТ с февраля 2007 года 17, и другой деятельности по проверке Агентство пришло к выводу, что установка эксплуатируется, как было заявлено Ираном в соответствующем DIQ.
- 17. Экспериментальная установка по обогащению топлива (ЭУОТ). ЭУОТ это установка для научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также экспериментальная установка по производству НОУ, которая впервые была введена в эксплуатацию в октябре 2003 года. На ней имеется каскадный зал, где может быть размещено шесть каскадов, и она состоит из зоны, предназначенной для производства НОУ, обогащенного по U-235 до 20% (каскады 1 и 6), и зоны, предназначенной для проведения НИОКР (каскады 2, 3, 4 и 5) (см. рис. 6).
- 18. *Производственная зона*. По состоянию на 21 августа 2012 года, Иран осуществлял подачу низкообогащенного UF₆ в два соединенных между собой каскада (каскады 1 и 6).
- 19. Как сообщалось ранее 18 , Агентство установило путем проверки, что по состоянию на 13 сентября 2011 года с начала процесса производства в феврале 2010 года в каскады в производственной зоне было подано 720,8 кг UF₆, обогащенного по U-235 до 5% и произведенного на УОТ, и что в общей сложности было произведено 73,7 кг UF₆, обогащенного по U-235 до 20%. По оценкам Ирана, в период с 14 сентября 2011 года по 21 августа 2012 года в каскады в производственной зоне было подано в общей сложности 364 кг UF₆, обогащенного U-235 до 5% на УОТ, и было произведено приблизительно 50,4 кг UF₆, обогащенного по U-235 до 20%. В результате с начала производственного процесса было произведено в общей сложности 124,1 кг UF₆, обогащенного по U-235 до 20% на ЭУОТ.
- 20. Зона **НИОКР.** После предыдущего доклада Иран периодически подавал природный UF₆ в центрифуги IR-2m и IR-4, иногда в отдельные центрифуги и иногда в небольшие или более крупные каскады. Иран должен смонтировать еще три новых типа центрифуг (IR-5, IR-6 и IR-6s), согласно намерениям, о которых он сообщил¹⁹. Иран также периодически подавал в один каскад обедненный UF₆ вместо природного UF₆.
- 21. В период с 19 мая 2012 года по 21 августа 2012 года в зоне, предназначенной для НИОКР, была осуществлена подача в центрифуги в общей сложности примерно 3,4 кг природного UF $_6$ и 20,3 кг обедненного UF $_6$, но НОУ не изымался, поскольку по окончании технологического процесса продукт и отходы вновь соединялись.
- 22. На основе результатов анализа проб окружающей среды, отобранных на 9YOT^{20} , и другой деятельности по проверке Агентство пришло к выводу, что установка эксплуатируется, как было заявлено Ираном в соответствующем DIQ.

D.2. Установка по обогащению топлива в Фордо

23. Установка по обогащению топлива в Фордо (УОТФ) является, согласно DIQ от 18 января $2012 \, \text{года}^{21}$, установкой по центрифужному обогащению для производства UF $_6$, обогащенного по

¹⁷ Агентство располагает результатами в отношении проб, отобранных до 30 марта 2012 года. С тех пор как установка была впервые введена в эксплуатацию, Агентство отобрало на УОТ большое количество проб окружающей среды, согласно результатам анализа которых степень обогащения по U-235 составляет менее 5%. В пробах окружающей среды, отобранных в каскадной зоне, продолжает обнаруживаться небольшое количество частиц, степень обогащения которых составляет свыше 5%, что больше, чем было заявлено в DIQ в отношении УОТ. Как отмечается в пункте 7 документа GOV/2010/46, Агентство оценивает, что эти результаты свидетельствуют об известном техническом явлении, связанном с пуском центрифужных каскадов.

¹⁸ GOV/2011/65, пункт 15.

¹⁹ GOV/2012/23, пункт 20.

 $^{^{20}}$ У Агентства имеются результаты по пробам, отобранным до 21 апреля 2012 года.

- U-235 до 20%, и производства UF₆, обогащенного по U-235 до 5%. Тем не менее от Ирана должна быть получена дополнительная информация об этой установке, особенно с учетом разницы между первоначально заявленным назначением установки и целью ее использования в настоящее время 22 . Строительство этой установки, первоначально введенной в эксплуатацию в 2011 году, предусматривает сооружение 16 каскадов, поделенных поровну между блоком 1 и блоком 2 и насчитывающих в общей сложности около 3000 центрифуг 23 . На данный момент все смонтированные центрифуги это центрифуги типа IR-1.
- 24. По состоянию на 18 августа 2012 года Иран установил в блоке 2 все восемь каскадов, в четыре из которых (устроенные в виде двух систем из двух взаимосвязанных каскадов) он подает UF_6 , обогащенный по U-235 до 3,5%. В блоке 1 Иран полностью смонтировал четыре каскада и частично смонтировал пятый каскад, ни в один из которых он не подает UF_6 (см. рис. 7).
- 25. Согласно оценке Ирана, в период с 14 декабря 2011 года, когда в первую систему из двух взаимосвязанных каскадов была начата подача материала, по 12 августа 2012 года в каскады на УОТФ было подано в общей сложности 482 кг UF $_6$, обогащенного по U-235 до 5%, и произведено приблизительно 65,3 кг UF $_6$, обогащенного по U-235 до 20%, из которых 50 кг были изъяты из технологического процесса и проверены Агентством.
- 26. Что касается присутствия частиц с уровнем обогащения по U-235 более $20\%^{24}$, то объяснения Ирана на этот счет не противоречат результатам последующей оценки, проведенной Агентством со времени публикации предыдущего доклада²⁵. Агентство и Иран обменялись мнениями о способах недопущения того, чтобы переходные уровни обогащения вновь превысили уровень, заявленный в DIQ.

D.3. Прочая деятельность, связанная с обогащением

27. Агентство еще не получило от Ирана ответа по существу вопроса на запросы Агентства в отношении предоставления дальнейшей информации по поводу объявлений Ирана о строительстве 10 новых установок по обогащению урана, в отношении площадок для пяти из которых, по сообщению Ирана, решение уже принято²⁶. Иран не предоставил запрошенную Агентством информацию в связи со сделанным им 7 февраля 2010 года объявлением о том, что он обладает лазерной технологией обогащения²⁷. В силу недостаточного сотрудничества со стороны Ирана в этих вопросах Агентство не в состоянии в полном объеме провести проверку и представить доклад по этим проблемам.

²¹ К настоящему времени Иран предоставил Агентству первоначальный DIQ и три обновленных DIQ (GOV/2012/9, пункт 24).

²² GOV/2009/74, пункт 14.

²³ GOV/2009/74, пункт 9.

²⁴ GOV/2012/23, пункт 28.

 $^{^{25}}$ 11 апреля 2012 года Иран отсоединил цилиндр для произведенной продукции от производственной линии, и Агентство удостоверилось в том, что уровень обогащения содержащегося в цилиндре UF $_6$ составляет 19,2%, т.е. не превышает уровня, заявленного в DIQ.

²⁶ "Iran Specifies Location for 10 New Enrichment Sites" ("Иран указывает места размещения десяти новых площадок по обогащению"), агентство «Фарс ньюс», 16 августа 2010 года.

²⁷ Цитируется по веб-сайту президента Исламской Республики Иран, 7 февраля 2010 года, см. http://www.president.ir/en/?ArtID=20255.

Е. Деятельность по переработке

28. Согласно соответствующим резолюциям Совета управляющих и Совета Безопасности Иран обязан приостановить свою деятельность, связанную с переработкой, включая НИОКР²⁸. В письме Агентству от 15 февраля 2008 года Иран заявил, что он "не осуществляет деятельности по переработке". В этом контексте Агентство продолжало контролировать использование горячих камер на Тегеранском исследовательском реакторе (ТИР)²⁹ и на установке по производству радиоизотопов молибдена, иода и ксенона (МИК)³⁰. Агентство провело инспекцию и DIV на ТИР 6 августа 2012 года и DIV на установке МИК 8 августа 2012 года. Агентство может подтвердить, что в Иране не ведется никакой деятельности, связанной с переработкой, только в отношении ТИР и установки МИК, а также других установок, к которым Агентство имеет доступ.

F. Проекты, связанные с тяжелой водой

- 29. Вопреки соответствующим резолюциям Совета управляющих и Совета Безопасности, Иран не приостановил работы над всеми проектами, связанными с тяжелой водой, включая строительство в Эраке исследовательского реактора с тяжеловодным замедлителем иранского ядерного исследовательского реактора (реактора IR-40), который находится под гарантиями Агентства³¹.
- 30. 1 августа 2012 года Агентство провело DIV на реакторе IR-40 в Эраке и отметило, что в рамках продолжающегося строительства этой установки ведется монтаж трубопроводов контура теплоносителя и контура замедлителя. Как сообщалось ранее, Иран заявил, что эксплуатация реактора IR-40 должна начаться в третьем квартале 2013 года³².
- 31. В период после посещения установки по производству тяжелой воды (УПТВ) 17 августа 2011 года Агентству не было предоставлено дальнейшего доступа к этой установке. В результате этого для мониторинга состояния УПТВ Агентство вновь полагается на спутниковые изображения. Судя по недавним изображениям, установка, по-видимому, находится в эксплуатации. До настоящего времени Иран не разрешил Агентству производить отбор проб тяжелой воды, хранящейся на установке по конверсии урана (УКУ)³³.

²⁸ S/RES/1696 (2006), пункт 2; S/RES/1737 (2006), пункт 2; S/RES/1747 (2007), пункт 1; S/RES/1803 (2008), пункт 1; S/RES/1835 (2008), пункт 4; S/RES/1929 (2010), пункт 2.

 $^{^{29}}$ ТИР – это реактор мощностью 5 МВт, который работает на топливе, обогащенном до 20% по U-235, и который используется для облучения различных типов мишеней и для целей проведения исследований и обучения.

³⁰ Установка МИК - это комплекс горячих камер для выделения радиофармацевтических изотопов из мишеней, включая урановые мишени, облучаемых на ТИР. В настоящее время на установке МИК не ведется обработки каких-либо урановых мишеней

 $^{^{31}}$ S/RES/1737 (2006), пункт 2; S/RES/1747 (2007), пункт 1; S/RES/1803 (2008), пункт 1; S/RES/1835 (2008), пункт 4; S/RES/1929 (2010), пункт 2.

³² GOV/2012/23, пункт 32.

³³ GOV/2010/10, пункты 20 и 21.

G. Конверсия урана и изготовление топлива

- 32. Несмотря на то, что Иран обязан приостановить всю деятельность, связанную с обогащением, и все проекты, связанные с тяжелой водой, он осуществляет ряд видов деятельности на УКУ, установке по изготовлению топлива (УИТ) и установке по изготовлению топливных пластин (УИТП) в Исфахане, о чем говорится ниже, которые противоречат этим обязательствам, хотя установки находятся под гарантиями Агентства. Иран заявил, что он осуществляет эти виды деятельности с целью изготовления топлива для исследовательских реакторов³⁴.
- 33. Судя по последней информации, имеющейся у Агентства, Иран произвел:
 - на УКУ: 550 тонн природного UF₆, 91 тонна из которого была отправлена на УОТ;
 - на УИТ и УИТП: семь топливных изделий, содержащих уран, обогащенный до 20% по U-235, два топливных изделия, содержащих уран, обогащенный до 3,34% по U-235, и пять топливных изделий, содержащих природный уран (см. рис. 8).
- 34. **Установка по конверсии урана.** В период с 5 по 9 марта 2012 года Агентство провело на УКУ проверку фактически наличного количества (PIV), результаты которой в настоящее время оцениваются Агентством. Как сообщалось ранее, Агентство произвело проверку того, что Иран произвел 24 кг урана в форме UO₂ в ходе деятельности по НИОКР, связанной с конверсией UF₆, обогащенного до 3,34% по U-235, в UO₂, и что 13,6 кг урана в форме UO₂ были впоследствии переданы на УИТ³⁵. По состоянию на 10 августа 2012 года Иран возобновил деятельность по НИОКР, но не произвел дополнительного урана в форме UO₂. По состоянию на ту же дату Иран посредством конверсии концентрата урановой руды (КУР) произвел около 3340 кг природного урана в форме UO₂, из которых, как установило Агентство путем проверки, Иран передал 1272 кг на УИТ (см. рис. 9).
- 35. 22 апреля 2012 года Иран ввёл в технологическую зону на УКУ 25 контейнеров, содержащих приблизительно 6560 кг произведенного в этой стране КУР, и 25 контейнеров, содержащих приблизительно 9180 кг КУР, взятого из имеющегося у Ирана запаса импортированного КУР 36 . Иран перемешал КУР из этих 50 контейнеров и использовал его для производства природного UO_2 .
- 36. **Установка по изготовлению топлива.** 22 августа 2012 года Агентство провело на УИТ DIV и инспекцию и подтвердило, что изготовление таблеток для реактора IR-40, использующего природный UO_2 , продолжается. Хотя Иран продолжает производить макеты топливных сборок для реактора IR-40³⁷, он не производит топливных сборок, содержащих ядерный материал.
- 37. **Установка по производству топливных пластин.** Как сообщалось ранее³⁸, Иран проводит на одной установке деятельность, связанную с конверсией UF₆, обогащенного до 20% по U-235, до U₃O₈, и изготовлением топливных сборок, сделанных из топливных пластин, содержащих U₃O₈. В период с начала деятельности по конверсии 17 декабря 2011 года по 12 августа 2012 года Иран ввёл в технологический процесс 71,25 кг UF₆, обогащённого до 20% по U-235, и произвел 31,1 кг урана, обогащенного до 20% по U-235, в форме U₃O₈.

³⁶ GOV/2003/75, Приложение I, пункт 8.

 $^{^{34}}$ Как это было заявлено Ираном в DIQ для УИТП.

³⁵ GOV/2012/23, пункт 35.

³⁷ Макет топливной сборки аналогичен топливной сборке, за исключением того, что он содержит неядерный материал.

³⁸ GOV/2012/23, пункт 38.

Н. Возможные военные составляющие

- 38. В предыдущих докладах Генерального директора определялись остающиеся вопросы, касающиеся возможных военных составляющих ядерной программы Ирана, и требующиеся от Ирана меры для решения этих вопросов³⁹. С 2002 года Агентство начало испытывать все большую озабоченность по поводу возможного существования в Иране нераскрытой деятельности в ядерной области с участием организаций, связанных с вооруженными силами, в том числе деятельности, касающейся разработки ядерного боезаряда для ракеты.
- 39. В приложении к докладу Генерального директора за ноябрь 2011 года (GOV/2011/65) приводится подробный анализ имеющейся у Агентства информации, указывающий на то, что Иран осуществляет деятельность, имеющую отношение к разработке ядерного взрывного устройства. Эта информация, которая поступает из широкого круга различных независимых источников, включая ряд государств-членов, собственные усилия Агентства и информацию, предоставляемую самим Ираном, оценивается Агентством как являющаяся в целом достоверной. Эта информация указывает на то, что до конца 2003 года эта деятельность осуществлялась в рамках структурированной программы; что некоторые ее виды продолжались после 2003 года и что некоторые ее виды могут продолжаться до сих пор. С ноября 2011 года Агентство получило больше информации, которая далее подтверждает анализ, содержащийся в вышеупомянутом приложении.
- 40. В резолюции 1929 (2010) Совет Безопасности подтвердил обязательства Ирана предпринять шаги, которые предписаны Советом управляющих в его резолюциях GOV/2006/14 и GOV/2009/82, и в полной мере сотрудничать с Агентством по всем остающимся неурегулированными вопросам, особенно тем из них, которые порождают опасения в существовании возможных военных аспектов в иранской ядерной программе, в том числе путем предоставления без промедления доступа на все объекты, ко всему оборудованию, физическим лицам и документации по запросу Агентства⁴⁰. В своей резолюции GOV/2011/69 от 18 ноября 2011 года Совет управляющих, среди прочего, выразил свою глубокую и растущую озабоченность в связи с нерешенными вопросами в отношении иранской ядерной программы, в том числе вопросами, которые нуждаются в прояснении, с тем чтобы исключить присутствие возможных военных составляющих.
- 41. **Парчин.** Как указывается в приложении к докладу Генерального директора за ноябрь 2011 года⁴¹, информация, предоставленная Агентству государствами-членами, указывает на то, что Иран построил большую защитную оболочку для взрывчатых веществ, в которой можно проводить гидродинамические эксперименты. Информация указывает также на то, что эта оболочка была смонтирована на площадке в Парчине в 2000 году. Место нахождения оболочки на площадке в Парчине было определено только в марте 2011 года. Агентство уведомило Иран об этом месте нахождения в январе 2012 года.
- 42. Спутниковые изображения, полученные Агентством за период с февраля 2005 года по январь 2012 года, показывают, что в здании или около здания, являющегося местом нахождения защитной оболочки, фактически никакой деятельности не наблюдалось. Однако после первого запроса Агентства о доступе к этому объекту спутниковые изображения показывают, что на этом объекте осуществлялась широкая деятельность, и в ее результате произошли изменения. Ряд спутниковых изображений этого объекта, сделанных после февраля 2012 года, показывают: из здания, являющегося местом нахождения оболочки, вытекают большие объемы жидкости; оборудование

⁴¹ GOV/2011/65, Приложение I, пункт 49.

 $^{^{39}}$ GOV/2011/29, пункт 35; GOV/2011/7, приложение; GOV/2010/10, пункты 40-45; GOV/2009/55, пункты 18-25; GOV/2008/38, пункты 14-21; GOV/2008/15, пункты 14-25 и приложение; GOV/2008/4, пункты 35-42; GOV/2011/65, пункты 38-45 и приложение.

⁴⁰ S/RES/1929, пункты 2 и 3.

хранится под открытым небом в непосредственной близости от здания; из самого здания производится удаление внешней арматуры; наблюдается присутствие малотоннажных и большегрузных автомобилей. Как показывают спутниковые изображения, по состоянию на май 2012 года были разрушены пять других зданий или сооружений, находившихся на объекте, и были удалены линии электропередач, ограждения, а также устранены все заасфальтированные дороги. На обширной площади на самом объекте и вокруг него была проведена значительная разработка грунта скреперами и произведено благоустройство территории, а также были проложены новые грунтовые дороги. Спутниковые изображения, сделанные в августе 2012 года, показывают, что здание, являвшееся местом нахождения защитной оболочки, укрыто. В свете этой широкой деятельности было оказано отрицательное влияние на способность Агентства проводить проверку информации, на которой основываются его опасения, и когда Агентство получит доступ к этому объекту, то это значительно затруднит его способность проводить эффективную проверку.

- 43. В письме Агентству от 29 августа 2012 года Иран заявил, что предположение о ядерной деятельности на площадке в Парчине является «безосновательным» и что «недавняя деятельность, которая, как утверждается, проводилась вблизи от места, представляющего интерес для Агентства, не имеет отношения к указанному Агентством месту».
- 44. Наблюдавшаяся деятельность и письмо Ирана от 29 августа 2012 года еще более подкрепляют данную Агентством оценку, заключающуюся в том, что необходимо без дальнейших промедлений получить доступ к объекту в Парчине.

I. Информация о конструкции

45. Вопреки своему соглашению о гарантиях и соответствующим резолюциям Совета управляющих и Совета Безопасности, Иран не выполняет положения измененного кода 3.1 общей части Дополнительных положений к соглашению о гарантиях Ирана⁴², который предусматривает представление Агентству информации о конструкции новых установок сразу же после принятия решения о сооружении или выдаче официального разрешения на строительство новой установки, в зависимости от того, что происходит раньше. Измененный код 3.1 предусматривает также представление более полной информации о конструкции по мере разработки конструкции в начале этапов подготовки проекта, разработки эскизного проекта, строительства и ввода в эксплуатацию. Иран остается единственным государством со значительной ядерной деятельностью, в котором Агентство осуществляет соглашение о всеобъемлющих гарантиях и которое не выполняет положения измененного кода 3.1. Важно отметить, что отсутствие такой заранее представленной информации уменьшает то время, которым Агентство располагает для планирования принятия необходимых мер по осуществлению гарантий, в особенности в отношении новых установок, и снижает уровень уверенности в отсутствии других ядерных установок⁴³.

46. В последний раз Иран представлял Агентству некоторую обновленную информацию о реакторе IR-40 в 2007 году, при этом не представляя DIQ в отношении этой установки с 2006 года. С 2007 года

⁴² В соответствии со статьей 39 Соглашения о гарантиях Ирана согласованные Дополнительные положения в одностороннем порядке меняться не могут; при этом в Соглашении о гарантиях нет механизма для приостановления положений, согласованных в Дополнительных положениях. Поэтому, как пояснялось ранее в докладах Генерального директора (см., например, документ GOV/2007/22 от 23 мая 2007 года), измененный код 3.1, согласованный с Ираном в 2003 году, продолжает оставаться в силе. Иран, кроме того, обязан в соответствии с пунктом 5 постановляющей части резолюции 1929 (2010) Совета Безопасности "полностью и без каких-либо оговорок выполнять свое Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, в том числе применять измененный код 3.1".

⁴³ GOV/2010/10, пункт 35.

Иран проводил значительные дополнительные проектно-конструкторские работы на реакторе, однако не представил дополнительной информации, как это требуется в соответствии с измененным кодом 3.1 общей части Дополнительных положений Ирана. В настоящее время отсутствие обновленной информации о реакторе IR-40 отрицательно влияет на способность Агентства проводить эффективную проверку конструкции установки и реализовывать эффективный подход к применению гарантий. 1 августа 2012 года Агентство провело обследование площадки, с тем чтобы определить, какое оборудование, применяемое для целей гарантий, ему потребуется установить на реакторе IR-40 и где его следует расположить. Хотя в ходе этого посещения Иран ознакомил Агентство с некоторыми значимыми техническими подробностями, он не представил обновленный DIQ.

47. Как сообщалось ранее, ответ Ирана на просьбы Агентства к Ирану подтвердить или представить дальнейшую информацию относительно его заявлений о намерении соорудить новые ядерные установки заключается в том, что он представит Агентству запрошенную информацию "в надлежащее время", а не в соответствии с требованиями измененного кода 3.1 общей части Дополнительных положений к его Соглашению о гарантиях⁴⁴.

J. Дополнительный протокол

48. Вопреки соответствующим резолюциям Совета управляющих и Совета Безопасности, положения своего Дополнительного протокола Иран не выполняет. До тех пор, пока Иран не обеспечит необходимого сотрудничества с Агентством, включая осуществление своего Дополнительного протокола, Агентство не будет иметь возможности обеспечить надежную уверенность в отсутствии незаявленных ядерных материалов и деятельности в Иране⁴⁵.

К. Прочие вопросы

49. Как сообщалось ранее⁴⁶, Агентство обнаружило расхождение в 19,8 кг между количеством ядерного материала, заявленным оператором и измеренным Агентством в связи с экспериментами по конверсии, проводившимися Ираном в Многоцелевой исследовательской лаборатории им. Джабира ибн Хайяна (ЛДХ) в период с 1995 по 2002 год⁴⁷. Проведя дальнейшие анализ и измерение соответствующего материала и оценив представленные Ираном пояснения и исправленные сведения, Агентство смогло уменьшить свою первоначальную оценку расхождения. Агентство и Иран договорились провести дальнейший анализ с целью урегулировать вопрос о расхождении.

50. В июне 2012 года Иран начал использование одной из тепловыделяющих сборок, состоящей из 19 топливных пластин, которые содержат U_3O_8 с обогащением по U-235 до 20%, в качестве составной части активной зоны ТИР. В августе 2012 года Иран начал также использовать в активной зоне ТИР одну из управляющих тепловыделяющих сборок, состоящую из 14 топливных пластин, которые

⁴⁴ GOV/2011/29, пункт 37; GOV/2012/23, пункт 29.

⁴⁵ Дополнительный протокол Ирана был одобрен Советом 21 ноября 2003 года и подписан Ираном 18 декабря 2003 года, хотя в силу он еще не вступил. В период с декабря 2003 года по февраль 2006 года Иран осуществлял свой Дополнительный протокол на временной основе.

⁴⁶ GOV/2012/9, пункт 46.

 $^{^{47}}$ Этот материал находится под печатью Агентства с 2003 года; GOV/2003/75, пункты 20–25 и приложение 1; GOV/2004/34, пункт 32, и приложение, пункты 10–12; GOV/2004/60, пункт 33, приложение, пункты 1–7; GOV/2011/65, пункт 49.

содержат U_3O_8 с обогащением по U-235 до 20%. Иран также продолжал использовать тепловыделяющую сборку из 12 стержней, содержащих UO₂, обогащенный по U-235 до 3,34%, в качестве одной из управляющих сборок в активной зоне ТИР. 9 июля 2012 года Агентство провело проверку поступления на ТИР одной управляющей тепловыделяющей сборки, содержащей 14 пластин, и двух топливных стержней, содержащих природный UO2. В соответствии с просьбой Иран представил Агентству дальнейшую информацию об облучении ядерного материала, полученного с УИТ, а также о планах оператора ТИР по облучению такого материала.

51. Как сообщалось ранее⁴⁸, по данным Ирана, деятельность по вводу в эксплуатацию АЭС "Бушир" (БАЭС) начата 31 января 2012 года. 29 и 30 июля 2012 года Агентство провело инспекцию на АЭС "Бушир", когда реактор работал на 75% своей номинальной мощности.

L. Краткие выводы

- 52. Агентство продолжает проверку непереключения заявленного ядерного материала на ядерных установках и в МВУ, заявленных Ираном в соответствии с его Соглашением о гарантиях, но поскольку Иран не обеспечивает необходимого сотрудничества, в том числе не выполняя свой Дополнительный протокол, Агентство не имеет возможности обеспечить надежную уверенность в отсутствии незаявленных ядерных материала и деятельности в Иране и, следовательно, прийти к заключению, что весь ядерный материал в Иране используется в мирной деятельности⁴⁹.
- 53. Несмотря на активизацию диалога между Агентством и Ираном, начавшуюся в январе 2012 года, конкретных результатов в разрешении остающихся вопросов достигнуто не было. С учетом характера и объема имеющейся информации, заслуживающей доверия, Агентство считает, что Ирану необходимо незамедлительно начать сотрудничать с Агентством по существу имеющихся у Агентства озабоченностей. В отсутствие такого сотрудничества Агентство не сможет снять обеспокоенность в связи с вопросами в отношении иранской ядерной программы, включая вопросы, требующие прояснения с целью исключить наличие возможных военных составляющих ядерной программы Ирана.
- 54. Озабоченность вызывает тот факт, что деятельность, проводимая с февраля 2012 года на объекте в пределах площадки в Парчине, о доступе к которому просило Агентство, отрицательно скажется на способности Агентства проводить эффективную проверку. Агентство вновь обращается с просьбой безотлагательно предоставить доступ к этому объекту.
- 55. Генеральный директор продолжает настоятельно призывать Иран, в соответствии с требованиями юридически обязывающих резолюций Совета управляющих и обязательных резолюций Совета Безопасности, сделать шаги к полному осуществлению его Соглашения о гарантиях и других его обязательств, а также настоятельно призывать Иран взаимодействовать с Агентством в целях достижения конкретных результатов по урегулированию всех остающихся вопросов существа.
- 56. Генеральный директор будет и далее по мере необходимости представлять соответствующие доклады.

⁴⁸ GOV/2012/9, пункт 49.

⁴⁹ Совет управляющих неоднократно, еще с 1992 года, подтверждал, что пункт 2 документа INFCIRC/153 (Corr.), который соответствует статье 2 Соглашения о гарантиях, заключенного Ираном, предоставляет Агентству полномочия и требует от него стремиться к проверке как непереключения ядерного материала с заявленной деятельности (т.е. правильности), так и отсутствия незаявленной ядерной деятельности в государстве (т.е. полноты) (см., например, документ GOV/OR.864, пункт 49).

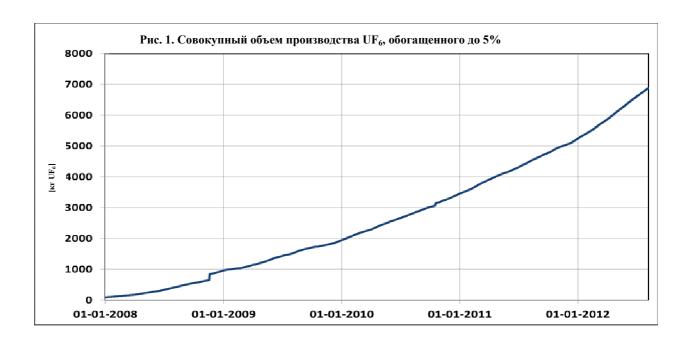


Рис. 2. Сводные данные о потоках UF ₆			
	Дата	Величина	Обогащение
Произведено на УКУ	22 августа 2012 года 550 000 кг Природный		Природный
Подано в УОТ	6 августа 2012 года	79 381 кг	Природный
Произведено на УОТ	6 августа 2012 года	6 876 кг	До 5%
Подано в ЭУОТ	21 августа 2012 года 1 084,8 кг До 5%		До 5%
Произведено на ЭУОТ	21 августа 2012 года	124,1 кг	До 20%
Подано в УОТФ	12 августа 2012 года	482 кг	До 5%
Произведено на УОТФ	12 августа 2012 года	65,3 кг	До 20%



Рис. 4. Инвентарное количество UF ₆ , обогащенного по U-235 до 20% (август 2012 года)		
Произведено на УОТФ и ЭУОТ	189,4 кг	
Отправлено на конверсию	96,3 кг	
Разбавлено с понижением степени обогащения	1,6 кг	
Хранится в виде UF ₆	91,4 кг	

Рис. 5. Производственный цех А УОТ – Положение дел на 21 августа 2012 года		
Блок А21	Центрифуги не смонтированы	
Блок А22	Центрифуги не смонтированы	
Блок А23	Центрифуги не смонтированы	
Блок А24	18 каскадов из 164 центрифуг IR-1, производящих UF $_6$ с обогащением по U-235 до 5%	
Блок А25	18 каскадов с пустыми корпусами центрифуг IR-1	
Блок А26	6 каскадов из 164 центрифуг IR-1, производящих UF $_6$ с обогащением по U-235 до 5% 12 каскадов из 174 центрифуг IR-1, производящих UF $_6$ с обогащением по U-235 до 5%	
Блок А27	15 каскадов с пустыми корпусами центрифуг IR-1 1 каскад со 174 смонтированными центрифугами IR-1 1 каскад с 93 смонтированными центрифугами IR-1 1 пустой каскад	
Блок А28	18 каскадов из 174 центрифуг IR-1, производящих UF $_6$ с обогащением по U-235 до 5%	

Рис. 6. ЭУОТ – Положение дел на 18 августа 2012 года		
Каскад 1	164 центрифуги IR-1 подключены к каскаду 6, производящему UF $_6$ с обогащением по U-235 до 20%	
Каскад 2	Каскад из 10 центрифуг IR-4	
Каскад 3	Пуст	
Каскад 4	Смонтированы 123 центрифуги IR-4	
Каскад 5	Смонтированы 162 центрифуги IR-2m	
Каскад 6	164 центрифуги IR-1 подключены к каскаду 1, производящему UF $_6$ с обогащением по U-235 до 20%	

Рис. 7. УОТФ – Положение дел на 18 августа 2012 года		
Блок 1	4 каскада, в каждом из которых смонтировано по 174 центрифуги IR-1 1 каскад с 52 смонтированными центрифугами IR-1 3 пустых каскада	
Блок 2	4 каскада из 174 центрифуг IR-1, производящих UF $_6$ с обогащением по U-235 до 20% 4 каскада со 174 смонтированными центрифугами IR-1	

Рис. 8. УИТ и УИТП – Произведенные топливные изделия				
Изделие	Произведено	Масса изделия [г U]	Обогащение [%]	Кол-во облученных или находящихся в активной зоне ТИР изделий
Управляющий твэл типа MTR	2	1 000	19	2
Пластина типа MTR	3	75	19	1
Рабочий твэл типа MTR	2	1 300	19	1
Стержневая сборка	2	6 000	3,4	1
Экспериментальный стержень для реактора IR-40	3	500	Природный уран	1
Экспериментальная пластина для испытаний типа MTR	2	5	Природный уран	1

Рис. 9. УКУ – Деятельность по конверсии		
Вид деятельности	Производство (изменения по сравнению с предыдущим докладом)	
UF ₆ (<20% по U-235) в U ₃ O ₈	Произведено 31,1 кг (+17,1 кг)	
UF ₆ (~3,4 % по U-235) в UO ₂	Произведено 24 кг, 13,6 кг отправлено на УИТ (без изменений)	
Природный UOC в UO ₂	Произведено 3340 кг (+1840 кг), 1272 кг отправлено на УИТ (+513 кг)	